

Kuorintaohje

Ecoflex 10 / Plus / HTX

N-uross / 30110100 (7383)

snro 7559799



Katkaise Ecoflex10 Plus / Heatex-kaapeli suoraan poikki metallisahalla. Sisäjohtin tulisi olla täysin pyöreä.



Kuori 6mm ulointa kuorta.



Poista kuparifolio ja sisäeriste puukon avulla.



Aseta valmistettu kaapeli liittimen kuoren sisään päätyyn asti. Kiristä päätymutteri liittimeen 17/18 mm avaimilla. Pieni rako tulisi näkyvä kiristyksen jälkeen päätymutterin ja kuoren välissä.



Pujota kaapeliin ylle järjestyksessä;

- Päätymutteri
- Kiristysrenkas
- Kumitiiviste

Vinkki: Jos kumitiiviste on tiukka, hieman vaseliinia auttaa pujottamaan



Taita kuparipunos ylös. Asenna päätyholkki kuparifolion ja kuparipunoksen väliin päätyyn asti. Leikkaa ulkoneva punos pois. Siirrä kumitiiviste holkin päälle

Huom! SeaTex- ja Heatex kaapeleille on suositeltavaa lämmittää puhaltimella ennen asennusta.



Teflonprikka sisäjohtimen juureen, ja sisätappi johtimen päälle. Aseta teflonholkkieriste sisätapin päälle.

Vinkki: Sisäjohtimen päälle ohut vaseliinikerros, tämä pienentää intermodulaatio vaimennusta ja estää korroosiota.