

Kuorintaohje

Ecoflex 10 / Ecoflex 10 PLUS

N-naaras / 3021010 (7373)
snro 7559369



Katkaise Ecoflex10-kaapeli suoraan poikki.



Kuori 6mm ulointa kuorta.



Poista kuparifolio ja sisäeriste puukon avulla.



Aseta valmistettu kaapeli liittimen kuoren sisään päätyyn asti. Kiristä pääty Mutteri liittimeen 17/18 mm avaimilla. Pieni rako tulisi näkyvä kiristyksen jälkeen pääty Mutterin ja kuoren välissä.



Pujota kaapeliin ylle järjestyksessä;
- Pääty Mutteri
- Kiristysrennas
- Kumitiiviste

Vinkki: Jos kumitiiviste on tiukka, hieman vaseliinia auttaa pujottamaan



Taita kuparipunos ylös. Asenna päätyholkki kuparifolion ja kuparipunoksen väliin päätyyn asti. Leikkaa ulkoneva punos pois. Siirrä kumitiiviste holkin päälle



Aseta sisätappi ensin tefloneristimeen. Kiinnitä sen jälkeen sisätappi ja tefloneristin varovasti sisäjohtimen päälle.

Vinkki: Sisäjohtimen päälle ohut vaseliinikerros, tämä pienentää intermodulaatio vaimennusta ja estää korroosiota.